



SERVICE BULLETIN

NEW ENGINE KEY ERA HOODS
NUOVO TASTO MOTORE DELLA CAPPA ERA

SERVICE BULLETIN SB1900006

NEW ENGINE KEY ERA

Replacement of the engine KEY on the ERA model: **TST0138251C** / Sostituzione del tasto del motore nel modello ERA: **TST0138251C**

In this service bulletin we present how to remove old engine key of the ERA hood and how to enter the new one. Controls remain unchanged; only the engine key is new. / In questo service bulletin presentiamo come rimuovere il vecchio tasto del motore nella cappa ERA e come inserire il nuovo tasto. Il comando rimane invariato; solamente il tasto del motore viene modificato.

Problem: The old engine key TST0138251A falls from its seat with a pressure greater than 1 kg. / Il vecchio tasto del motore TST0138251A si sganciava con una pressione superiore a 1 kg.

Solution: Replacing engine key with the new component. / Sostituzione del tasto del motore con un nuovo componente.



This fault concerns all the hoods ERA produced before the week 16 of 2019. / Il danno riguarda tutte le cappe ERA prodotte prima della settimana 16 del 2019.

SERVICE BULLETIN SB1900006

NEW ENGINE KEY ERA

Replacement of the engine KEY on the ERA model: **TST0138251C** /

Sostituzione del tasto del motore nel modello ERA: **TST0138251C**

Model (PRF)	Description	I2NC
PRF0142633	ERA GR/A/52	208355404623
PRF0142633	ERA GR/A/52	208355405743
PRF0142701	ERA GR/A/72	208355404624
PRF0142701	ERA GR/A/72	208355404624
PRF0151707	LEI GR/A/52	208355405494
PRF0151707	LEI GR/A/52	208355405752
PRF0151708	LEI GR/A/72	208355405498
PRF0151708	LEI GR/A/72	208355405753
PRF0153828	VIERA GR/A/52	208355405502
PRF0153828	VIERA GR/A/52	208355405756
PRF0153829	VIERA GR/A/72	208355405504
PRF0153829	VIERA GR/A/72	208355405757
PRF0156839	ERA GR/A/60 S.I.	208355405751

SERVICE BULLETIN SB1900006

NEW ENGINE KEY ERA

Replacement of the engine KEY on the ERA model: **TST0138251C** /
Sostituzione del tasto del motore nel modello ERA: **TST0138251C**



SERVICE OPERATION:




The replacement of the engine key can be completed **also** with the hood installed! / La sostituzione del tasto del motore può essere completato **anche** con la cappa installata!

SERVICE BULLETIN SB1900006

NEW ENGINE KEY ERA

Replacement of the engine KEY on the ERA model: **TST0138251C** /

Sostituzione del tasto del motore nel modello ERA: **TST0138251C**

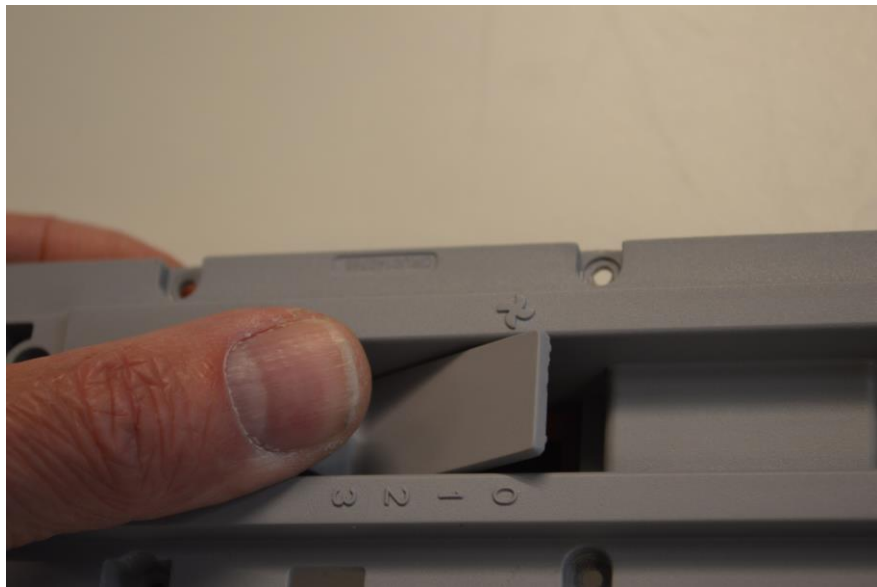

SERVICE OPERATION:

Push lightly on the motor engine KEY when it's in position "0" or "power 3", then release it from its seat. / Fare una leggera pressione sul tasto del motore quando questo è in posizione "0" o "3", successivamente rimuoverlo dalla sua sede.

SERVICE BULLETIN SB1900006

NEW ENGINE KEY ERA

Replacement of the engine KEY on the ERA model: **TST0138251C** /

Sostituzione del tasto del motore nel modello ERA: **TST0138251C**



SERVICE OPERATION:

After removing the engine key button, carry out the operations in reverse order to insert the new engine engine KEY: insert the button in one side and push in the opposite side to fix it to its seat. / Dopo aver rimosso il tasto del motore eseguire le operazione in senso contrario: inserire il tasto e spingerlo nel lato opposto per fissarlo nella sua sede.

Attention: once inserted the new engine KEY, it cannot be removed with this operation but all the control can be replaced. /

Attenzione: Una volta inserito il nuovo tasto del motore, questo non può essere rimosso se non rimuovendo tutto il comando.

SERVICE BULLETIN SB1900006

NEW ENGINE KEY ERA

Replacement of the engine KEY on the ERA model: **TST0138251C** /
Sostituzione del tasto del motore nel modello ERA: **TST0138251C**

TST0138251A – OLD CODE

This engine KEY release itself from the control /

Il vecchio tasto del motore che cadeva dal comando



TST0138251C – NEW CODE

New engine KEY reinforced: the height of the bracket about the new engine KEY is greater than the old one. / Il nuovo tasto del motore. L'altezza della staffa è più grande rispetto al tasto precedente.

